

Manual

3Dconnexion[®] CadMouse Pro




드라이버 버전: 3DxWare 10.8.0 이상

목차

퀵스타트 가이드	3
데스크탑 설정.....	3
설치.....	3
기능 가이드	4
3Dconnexion CadMouse Pro.....	4
3Dconnexion Settings	7
고급 설정.....	8
버튼.....	9
버튼에 신속 매크로 할당하기.....	10
플라이아웃 창을 이용한 명령어 할당.....	10
매크로 생성하기.....	11
방사형 메뉴 생성하기.....	11
3Dconnexion Home	12
기술 사양	13


퀵스타트 가이드

데스크탑 설정

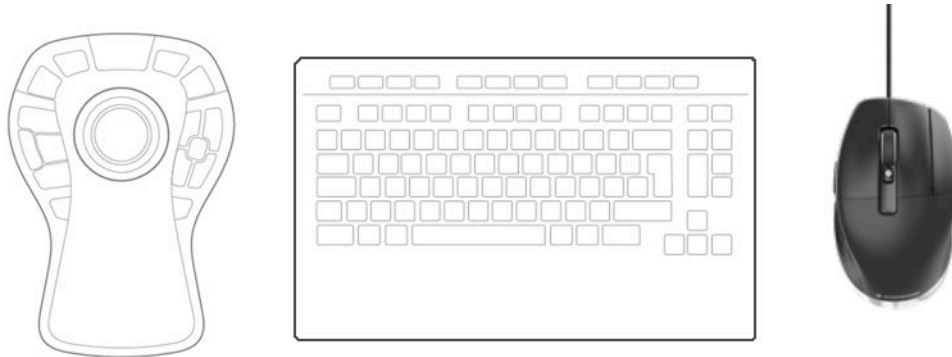

CadMouse Pro 를 키보드 우측에 위치시키십시오.

설치

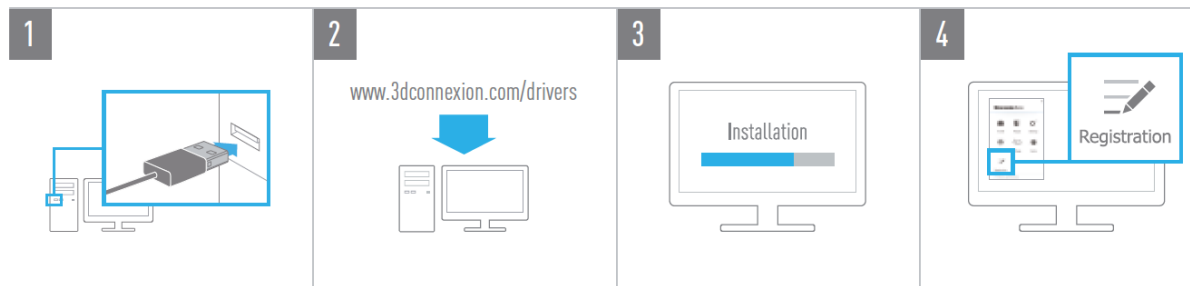

1. 연결하기

3Dconnexion CadMouse Pro 를 컴퓨터의 USB 포트에 연결하십시오.

2. 최신 3Dconnexion 소프트웨어를 다운로드하기

설치를 시작하기 전에 3dconnexion.com/drivers 에서 다운로드 받을 수 있는 최신 3Dconnexion 소프트웨어(3DxWare)가 설치되어 있는지 확인하십시오.

3. 3Dconnexion 소프트웨어 설치하기

설명서를 따라 3Dconnexion 소프트웨어를 설치하십시오.

4. 제품 등록하기

설치 이후 제품을 등록하십시오. 3Dconnexion 서비스의 혜택을 받을 수 있습니다.

기능 가이드

3Dconnexion CadMouse Pro



마우스 중간 버튼



CadMouse Pro 는 중요한 애플리케이션 기능에 신속하게 접근할 수 있도록 특별히 제작된 마우스 중간 버튼을 제공합니다. 이 기능은 사용중인 애플리케이션과 환경을 즉각 인식하여 자동으로 버튼에 명령을 할당합니다.

다음은 애플리케이션 및 환경에서의 마우스 중간 버튼의 기능들입니다:

CAD 애플리케이션: 마우스 중간 버튼을 이용하여 3D 도면에서 이동(수평이동, 확대, 기울이기)이 가능합니다.

윈도우: 윈도우 작업 표시줄에서 애플리케이션 아이콘을 가운데 클릭하여 새 창에서 애플리케이션을 엽니다. 애플리케이션을 닫으려면 해당 아이콘 위로 마우스를 가져간 다음 나타나는 섬네일을 마우스 가운데 버튼으로 클릭하기만 하면 됩니다.

인터넷 브라우저: 마우스 중간 버튼을 이용하여 새 탭에서 링크를 열 수 있습니다. 탭을 마우스 중간 버튼으로 클릭하면 해당 탭이 닫힙니다.

기타 애플리케이션: 3Dconnexion Settings 를 이용하여 가장 자주 사용하는 명령어를 마우스 중간 버튼에 설정하십시오. 예를 들어 마이크로소프트 워드의 *Format Painter* 명령어나 마이크로소프트 엑셀의 *Enter* 명령어를 마우스 중간 버튼에 지정할 수 있습니다.

주의: CadMouse Pro 의 모든 기능들을 활용하기 위해서는 3Dconnexion 드라이버 (3DxWare)가 필요합니다.

엄지 버튼



CadMouse Pro에는 2개의 엄지 버튼이 있는데, CAD와 기타 애플리케이션에서 화면이동 시 활용할 수 있습니다. CadMouse가 사용 중인 애플리케이션과 그 환경을 즉각 인식하여 자동으로 버튼에 명령을 할당합니다.

다음은 애플리케이션 및 환경에서의 엄지 버튼 기능들입니다:

CAD 애플리케이션: 엄지 버튼을 눌러 도면 또는 3D 모델 상 커서 위치에서 확대/축소하십시오. 해당 버튼을 누른 상태에서 확대/축소 수준을 미세하게 조정할 수 있습니다.

텍스트 또는 스프레드시트 애플리케이션: 엄지 버튼을 이용하여 문서의 처음이나 끝으로 신속하게 이동 가능합니다.

인터넷 브라우저: 브라우징 중에 엄지 버튼을 이용하여 쉽게 브라우저 간에 전후이동이 가능합니다.

기타 애플리케이션: 원활한 업무를 위해 3Dconnexion Settings를 사용하여 엄지 버튼에 가장 자주 사용하는 명령어를 설정하십시오.


주의: CadMouse Pro의 모든 기능들을 활용하기 위해서는 3Dconnexion 드라이버 (3DxWare)가 필요합니다.

온스크린 디스플레이 (On-Screen Display)

온스크린 디스플레이 (OSD)는 마우스 중간 버튼과 엄지 버튼에 설정된 명령어에 편리하게 시각화되어 제공됩니다. 드라이버 설치 후 CadMouse Pro의 OSD는 기본적으로 숨겨져 있습니다. OSD를 사용하려면 3Dconnexion Settings를 열고 **Buttons (버튼)**를 클릭한 다음 체크박스의 **Always show On-Screen Display (화면상 디스플레이 항상 표시)**를 활성화하면 됩니다. 보다 편리한 위치(예: 시스템 트레이 부근의 작업 표시줄)로 OSD를 드래그 앤 드롭할 수 있습니다. OSD를 클릭하면 버튼 매핑 패널이 열리게 됩니다.



방사형 메뉴 버튼



마우스 휠과 상태 LED 사이에는 CadMouse Pro 의 방사형 메뉴 버튼을 찾을 수 있습니다. 이를 클릭하면 애플리케이션 또는 특정한 환경의 방사형 메뉴가 열려 간단한 마우스 제스처로 가장 즐겨 찾는 명령어를 사용할 수 있습니다. [방사형 메뉴 생성하기](#) 섹션에서 모든 애플리케이션을 위한 자신만의 방사형 메뉴를 손쉽게 만드는 방법을 배울 수 있습니다.

마우스 휠



마우스 휠을 사용하여 CAD 애플리케이션에서 클릭 단위로 정밀하게 확대/축소할 수 있습니다. 이 뿐만이 아니라, 긴 문서나 웹 페이지를 빠르고 정확하게 훑어보기 위해 관성을 사용하여 스마트 스크롤 속도를 조정할 수도 있습니다.

마우스 휠은 2가지 스크롤 모드를 제공합니다.

고속 모드: 마우스 휠을 한번 클릭하면 여러 페이지(약 3페이지)의 스크롤링이 가능합니다. 그 다음, 마우스 휠을 한번 더 클릭하면 스크롤 속도가 증가합니다.

저속 모드: 문서 내부를 유연하게 스크롤하면서 읽기 위해서는 먼저 마우스 휠을 한번 클릭한 다음, 문서 스크롤이 중지되기 전에 회전(클릭 바이 클릭)하여 스크롤을 계속합니다.


마우스 휠을 반대방향으로 회전하면 스크롤이 멈추게 됩니다.

3Dconnexion Settings




3Dconnexion Settings 패널은 3Dconnexion Home (귀하의 데스크탑상에) 을 통한 작업표시줄의 아이콘 (systray) 또는 윈도우 시작 메뉴를 통해 액세스 가능합니다.

활성 애플리케이션의 명칭은 패널상단에 표시됩니다.

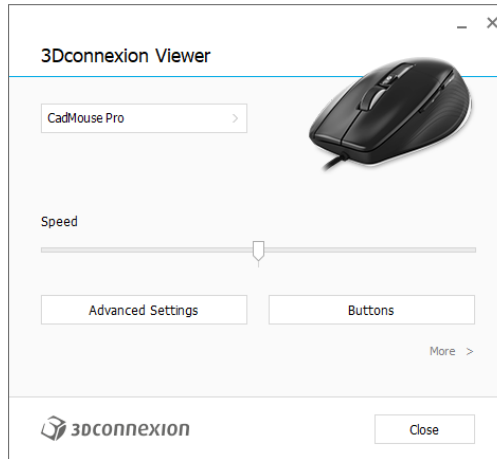

여러 대의 3Dconnexion 디바이스가 연결되어 있는 경우에는 패널 좌측 상단의 플라이아웃 버튼을 클릭하여 설정하고자 하는 제품을 선택할 수 있습니다.

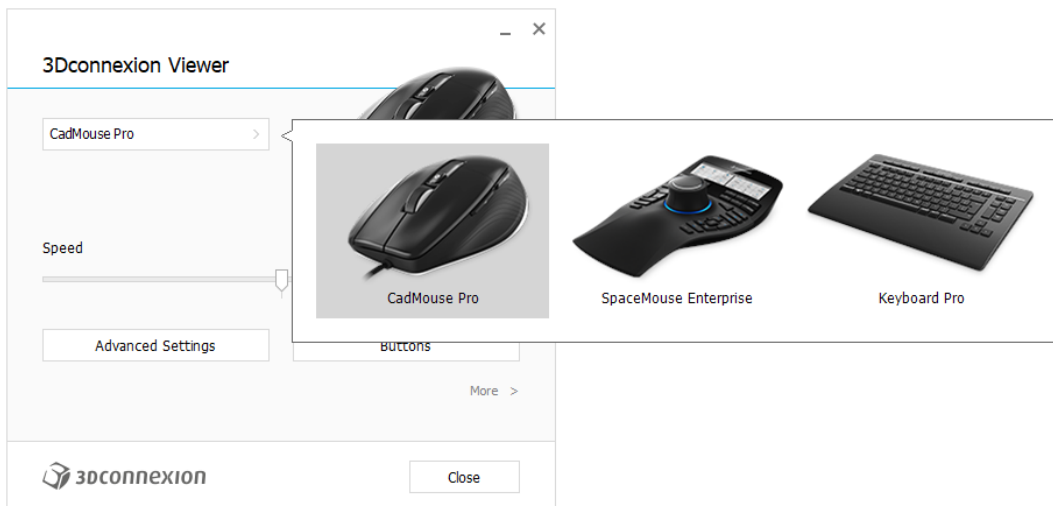


속도

이 슬라이더는 화면에 보이는 CadMouse Pro 의 커서 속도를 설정합니다.

주의: CadMouse Pro 의 속도 슬라이더는 모든 애플리케이션의 속도를 글로벌적으로 설정합니다.

고급 설정

고급 설정 패널상에서 구성 가능한 설정들은 특정 애플리케이션뿐 아니라 시스템 전반에 걸쳐 모든 애플리케이션에 동일하게 적용됩니다.

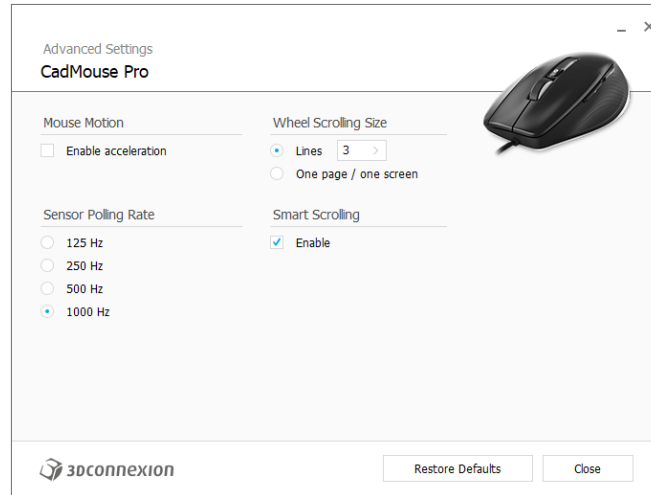

마우스의 움직임

가속 활성화: 마우스가 빠르게 또는 느리게 움직이면 커서는 화면상에서 더욱 빠르거나 느리게 이동하게 됩니다.

주의: 권장 설정이 비활성화되어 있습니다.

센서 폴링 속도

CadMouse Pro 연결되어 있는 경우 PC와의 통신 속도를 선택하십시오. 보다 높은 주파수를 설정하면 커서의 정확한 추적과 원활한 이동이 가능합니다.

마우스 휠 속도

선: 마우스 휠이 1 증분만큼 이동하면 스크롤되는 선의 수를 선택하십시오.

1페이지/1 화면 마우스 휠을 1 증분만큼 이동하면 다음/이전 페이지로 스크롤합니다.

스마트 스크롤


문서와 브라우저에서의 관성효과를 사용하여 조정이 가능한 스마트 스크롤 속도 기능은 사용자가 특정 페이지를 신속하고 편리하게 찾을 수 있도록 합니다. 페이지 수가 많은 문서에 효율적으로 사용이 가능합니다.

버튼

3Dconnexion Settings 내의 **Buttons (버튼)** 패널은 명령, 매크로 또는 방사형 메뉴를 할당할 수 있도록 합니다. 활성 애플리케이션의 명칭은 패널 상단에 표시됩니다. CadMouse Pro 버튼 설정에 대한 모든 변경사항은 해당 애플리케이션에 대해서만 적용됩니다.

애플리케이션을 실행하는 동안 온스크린 디스플레이는 항상 이 앱에 대한 기능 키를 팝업창 형태로 표시하게 됩니다. **Always show On-Screen Display** 의 체크를 해제하면 OSD 가 숨겨집니다.


Swap Middle / Right Mouse Buttons (마우스 중간/우측 버튼 교환) 을 체크하여 마우스 중간 버튼과 마우스 우측 버튼을 상호 교환할 수 있습니다.

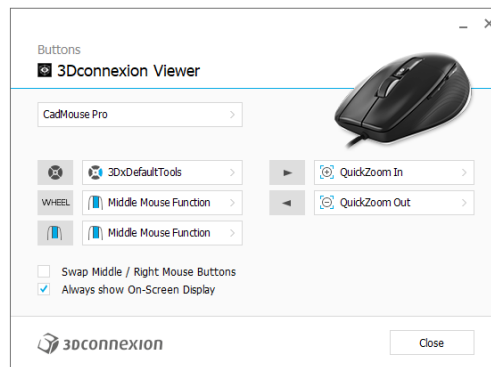


환경민감도에 대한 주의사항: 일부 애플리케이션들은 환경에 민감한 키매핑 기능을 제공합니다. 이 애플리케이션들은 현재의 활성 환경에 따라 다른 키 할당이 가능합니다.

버튼에 신속 매크로 할당하기

키 영역의 텍스트를 클릭한 다음 필요한 키 또는 키 조합을 눌러 CadMouse 버튼에 키 입력 또는 매크로를 빠르게 할당합니다.




매크로는 생성되면서 반드시 **press and release (누르고 놓기)** 명령을 전송합니다. **누르고 유지하기** 명령을 할당하고자 하는 경우 (예를 들어 Ctrl 또는 Shift) 플라이아웃 창 내의 **키보드** 명령 분류를 사용하십시오.

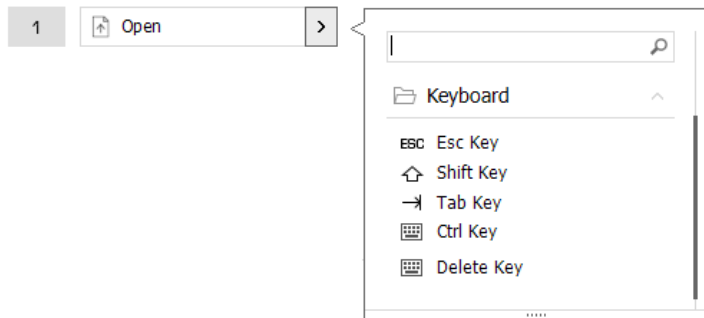

플라이아웃 창을 이용한 명령어 할당

버튼 영역 우측의 > 화살표를 클릭하면 해당 CadMouse 버튼에 대한 플라이아웃 창이 열리게 됩니다.


현재 할당된 명령어의 유형은 굵은 글씨체로 강조 표시됩니다. 플라이아웃 창은 3Dconnexion 또는 애플리케이션 명령과 같은 다른 분류에서 명령을 열람 또는 검색할 수 있도록 합니다. 명령을 클릭하면 CadMouse 버튼에 자동으로 할당됩니다.

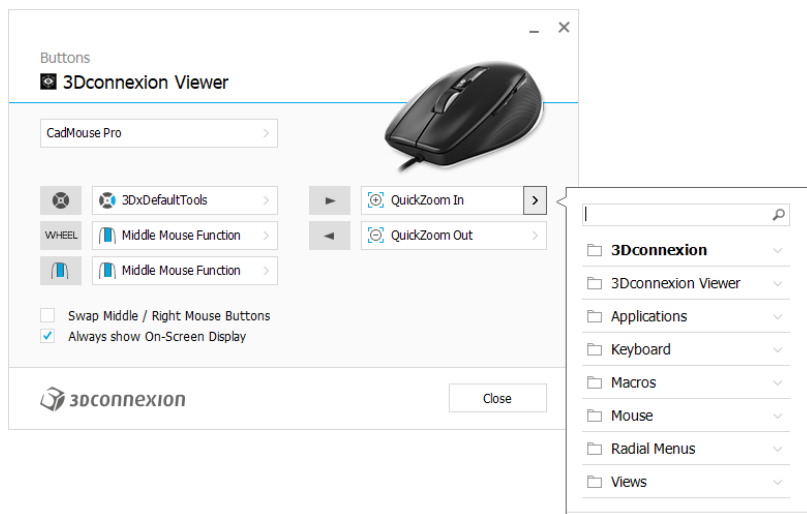

매크로 생성하기

키 영역 우측의 > 화살표를 클릭한 다음 **Macros (매크로)** 분류를 열고 **New Macro (새 매크로)** 를 클릭하십시오.


매크로의 명칭과 키조작 순서를 해당 영역에 지정할 수 있는 매크로 편집기가 열리게 됩니다. **Save (저장)**를 클릭하면 패널을 연 버튼에 새 매크로가 자동 할당됩니다.

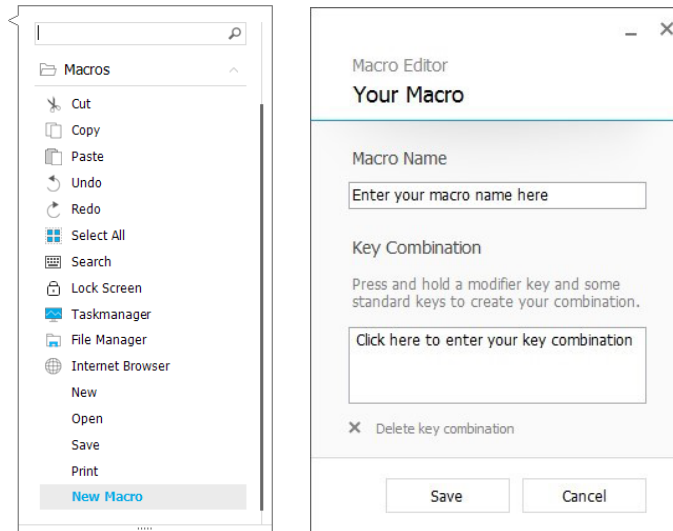

방사형 메뉴 생성하기

키 영역 우측의 > 화살표를 클릭한 다음 **Radial Menus (방사형 메뉴)** 분류를 열고 **New Radial Menu (새 방사형 메뉴)** 를 클릭하십시오.

방사형 메뉴 편집기가 열리면 다른 구획마다 명칭과 명령을 할당할 수 있습니다. 새 방사형 메뉴는 패널을 연 버튼에 자동으로 할당됩니다.

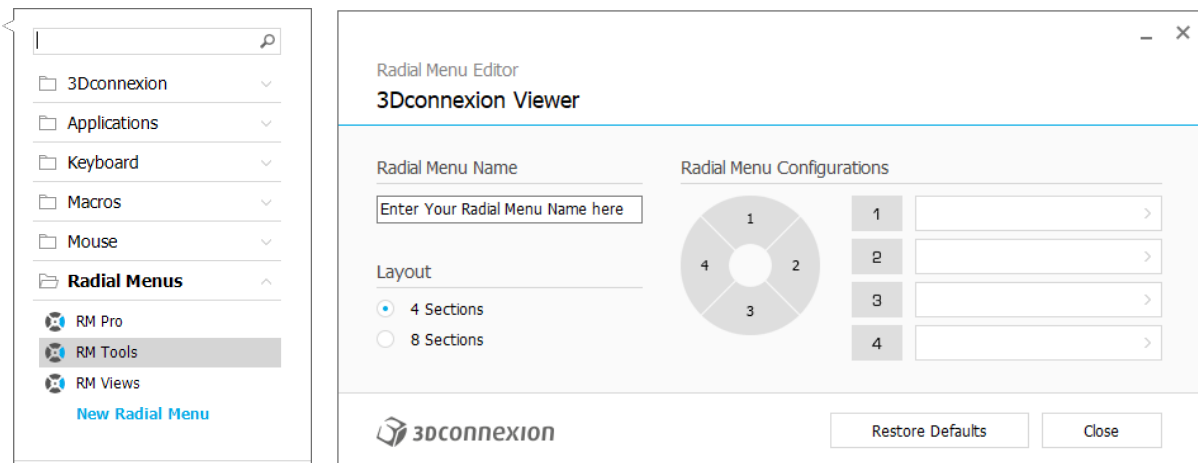

3Dconnexion Home



일단 최신 3Dconnexion 드라이버가 성공적으로 설치되면 3Dconnexion Home 이 다양한 3Dconnexion 앱에 대한 접근 기능을 제공합니다.



Trainer:

3Dconnexion SpaceMouse 의 사용법을 신속하게 배울 수 있습니다.



Manual:

모든 3Dconnexion 제품의 메뉴얼을 찾을 수 있습니다.



Settings:

3Dconnexion 디바이스들을 커스터마이징 할 수 있습니다.



Viewer:

3Dconnexion Viewer 를 사용하여 3D 모델을 검토할 수 있습니다.



Collage:

SpaceMouse 를 사용하여 고해상도의 그림모음을 생성할 수 있도록 합니다.



Demo:

비행기의 랜딩기어를 조립하여 기술을 연습해 보세요.





Registration:

설치 이후 제품을 [등록](#)하십시오. 3Dconnexion 서비스의 혜택을 받을 수 있습니다.



Videos:

3Dconnexion 디바이스들을 위한 대화형 [동영상](#)을 시청할 수 있습니다.

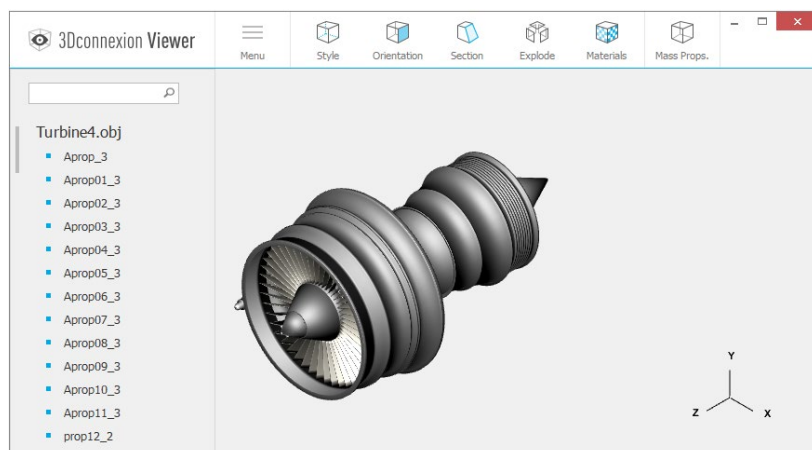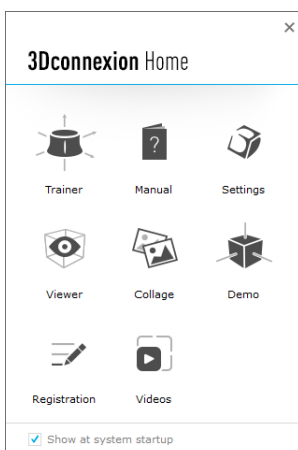

기술 사양

사이즈와 중량

길이: 126 mm / 5.0"

폭: 74 mm / 2.9"

높이: 44 mm / 1.7"

중량: 110 g / 0.24 lb / 3.88 oz

지원되는 운영체제

마이크로소프트® 윈도우, macOS

[추가 정보](#)

지원되는 소프트웨어

[추가 정보](#)

포장 구성품

3Dconnexion CadMouse Pro

승인 및 등록사항

CE, FCC, KC, RCM, BSMI, RoHS, WEEE, LUCID

[추가 정보](#)

보증기간

3년간 제한된 하드웨어 보증

지원

3dconnexion.com/support